



Fiche nouveautés

V10.0.3

REDY – e@sy – e@sy-pilot

NTE099F • V1.0 • 08/2019



+33 (0)4 93 19 37 37
+33 (0)4 93 19 37 30 - hot-line@wit.fr
7, avenue Raymond Féraud - CS 31003 - 06205 NICE Cedex 3



@ wit@wit.fr
www.wit.fr
www.wit-square.fr

SOMMAIRE


A LIRE AVANT D’EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR.....	3
CORRECTIONS	4

A LIRE AVANT D'EFFECTUER UNE MISE-A-JOUR

- Avant toute mise-à-jour, il est vivement conseillé de réaliser une sauvegarde du paramétrage et des données ainsi qu'un export du fichier de paramétrage (WKx).
- Une fois la mise-à-jour effectuée, il n'est plus possible de revenir à une version antérieure sans risque d'altérer le paramétrage présent dans le système. Après chaque mise-à-jour, il est conseillé d'effacer les images en cache du navigateur en réalisant la combinaison de touches « Ctrl + Shift + Suppr » et en configurant les paramètres de la façon suivante :



ATTENTION : Supprimer les « Cookies et données de site Web » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.

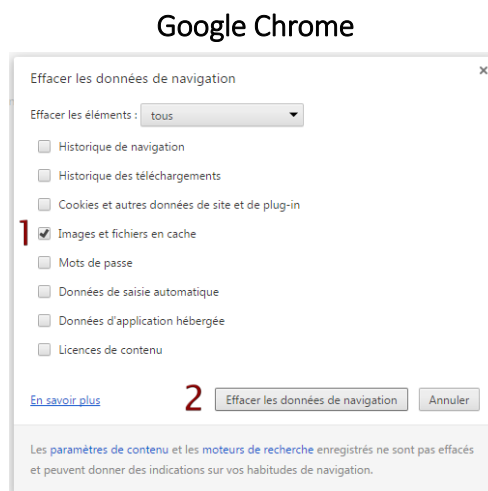

ATTENTION : Supprimer les « Cookies et autres données de site et de plug-in » ou « Données d'application hébergée » entraîne la suppression des applications RIA telles que Grapheur HTML5 et Agenda.

- La mise à jour d'un système en version < V8 vers une version \geq V8 impose de vérifier l'ensemble des synoptiques.
- Certains écrans tactiles de la gamme e@sy-eView ne sont pas compatibles avec les versions \geq V8. Avant d'effectuer la mise-à-jour, consulter la fiche warning #66 présente sur notre site www.wit.fr (Nos produits/Téléchargement par produits).
- Lorsqu'une supervision e@sy-pilot exploite les synoptiques des automates, il est impératif d'uniformiser les versions logicielles des automates et de la supervision (tout \leq V7 ou tout \geq V8) pour des raisons de compatibilité de navigateur.



Cas spécifiques au REDY :

- La mise-à-jour d'un REDY \leq V8 en version \geq V9 se fait avec une clé de mise-à-jour. Cette clé a été mise à disposition de tous clients ayant été livré d'un REDY en version \leq V8. La notice d'utilisation de cette clé ainsi que la méthode pour la dupliquer sont décrits dans la FAQ « Utilisation de la clé de mise-à-jour REDY » (FAQ #69) présente sur la clé ainsi que sur notre site www.wit.fr.
- La mise-à-jour d'un REDY \leq V8 en version \geq V9 nécessite de synchroniser le REDY au serveur WAS (WIT Application Services) après sa mise-à-jour (menu Configuration > Enregistrement).



Pour tout renseignement complémentaire, notre support technique se tient à votre disposition par e-mail à hot-line@wit.fr ou par téléphone au +33 (0)4 93 19 37 30.

CORRECTIONS

	REDY	e@sy	e@sy-pilot
Ressource			
Courbe de chauffe Lorsque le champ Gain était saisi en négatif, la consigne pouvait varier de manière aléatoire (Ticket 1653).	•	•	
Agenda Les consignes d'heures des récurrences pouvait ne plus être modifiables (Ticket 1672).	•	•	•
Astreinte			
Mail sécurisé L'envoi de mail sécurisé (SMTPs) pouvait ne pas fonctionner en fonction de la charge du REDY (Ticket 1666).	•		
Système			
Horloge Lors d'une synchronisation avec le protocole 104, l'horloge du REDY pouvait se mettre à jour avec une heure locale (Ticket 1675).	•	•	
Gestionnaire Dans l'onglet Config.ini, le champ PROJECT_NAME générait un fonctionnement aléatoire lors d'une saisie avec un champ vide puis d'un redémarrage.	•		