

Warning N°39 Compatibilité du PLUG507 avec le PLUG EURIDIS & Télé-Information Client

Descriptif

L'utilisation du PLUG EURIDIS & Télé-Information Client (PLUG515) avec l'e@sy nécessite que :

- L'e@sy soit en version **v5.0.0** (ou supérieure).
- Les **PLUG507 – ExtenBUS/1COM** soit en version **v2.2** (ou supérieure).

Produit(s) concerné(s)

Seuls les produits livrés (UC e@sy et PLUG507) avant le 5 juillet 2010 dont la version de l'e@sy est inférieure à v5.0.0 et dont la version du PLUG507 est inférieure à v2.2 sont à mettre à jour.

La version de l'e@sy est consultable depuis le menu **Configuration ► Système**.

La version du PLUG507 – ExtenBUS/1COM est consultable depuis l'onglet « Identité » de la ressource correspondante accessible depuis le menu **Paramétrage ► Ressources ► Liste des ressources ► ExtenBUS**.

Mise à jour

e@sy

La version logicielle de l'e@sy est disponible sur notre site Internet www.wit.fr.

Depuis le menu **Configuration ► FlashDisk ► Application de démarrage**.

Etape 1 Cliquer sur « **Parcourir...** ».

Etape 2 Rechercher la version logicielle à importer (K2APP).

Etape 3 Cliquer sur « **Enregistrer** ».

Etape 4 Sélectionner la version logicielle en cliquant sur l'icône  correspondante.
Cette étape n'est valable que si le libellé de la version logicielle a été modifié.

Etape 5 Redémarrer le système en cliquant sur « **Redémarrer** ».

Etape 6 Vérifier que la version logicielle a correctement été mise à jour.




Warning N°39
Compatibilité du PLUG507 avec le
PLUG EURIDIS & Télé-Information Client

PLUG507 – ExtenBUS/1COM

La version logicielle du PLUG507 – ExtenBUS/1COM est disponible sur notre site Internet www.wit.fr.

La mise-à-jour du PLUG ne peut se faire que si la version du PLUG est supérieure ou égale à v2.0.
 Si tel n'est pas le cas, il est nécessaire de se rapprocher de votre service commerciale afin de procéder à un échange standard de votre PLUG507.

Depuis le menu **Configuration ▶ FlashDisk ▶ Mise à jour PLUG507**.

- Etape 1** Cliquer sur « **Parcourir...** ».
- Etape 2** Rechercher la version logicielle à importer (KP18APP).
- Etape 3** Cliquer sur « **Enregistrer** ».
- Etape 4** Sélectionner la version logicielle en cliquant sur l'icône  correspondante.
Cette étape n'est valable que si le libellé de la version logicielle a été modifié.
- Etape 5** Appliquer la mise-à-jour à chaque PLUG507 en cliquant sur le bouton « **Démarrer** » depuis le menu **Paramétrage ▶ Ressources ▶ Liste des ressources ▶ ExtenBUS** (onglet « Identité » de la ressource correspondant au PLUG).

Ne pas couper l'alimentation de l'e@sy ou débrancher le PLUG507 – ExtenBUS/1COM avant la fin du téléchargement.
 A la fin du téléchargement, le PLUG redémarre automatiquement. Cela peut avoir pour effet d'interrompre la communication avec les PLUG d'E/S et donc créer des évènements dans le Journal.

