



# Warning #50

## Risque de perte de configuration du PLUG517 en e@sy-nano

### Descriptif

Il a été constaté un risque de perte de configuration du PLUG Interface PLUG517 lorsqu'il est utilisé avec un PLUG UC e@sy-nano (PLUG102, PLUG202 et PLUG602).

Ce risque ne concerne que les architectures e@sy-nano composées de deux PLUG Interface (UC + Extension) dont l'un est un PLUG517.

Exemples : PLUG517 + PLUG518, PLUG507 + PLUG517, PLUG517 + PLUG517, etc.

Si l'architecture comporte deux PLUG517, seul un des deux PLUG est concerné par la perte de configuration au démarrage de l'UC. Si l'architecture ne comporte aucun PLUG517, ce risque est nul.

Rappel : l'e@sy-nano est limité à deux PLUG Interface.

### Produit(s) concerné(s)

Les PLUG UC e@sy-nano (PLUG102, PLUG202 et PLUG602) ayant une version inférieure ou égale à 6.3.0 avec une architecture à deux PLUG Interface dont l'un est un PLUG517.

### Solution(s)

Mettre à jour la version logicielle de l'e@sy-nano (e@sy-SB ou e@sy-H2O) avec une version supérieure ou égale à 6.3.1 disponible sur [www.wit.fr](http://www.wit.fr).